



SERVICE INFO – INA 0081



Szerelési utasítás az 534 0412 10 cikkszámú feszítőkarhoz

Gyártó:	Ford
Modellek:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
OE sz.:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Cikksz.:	534 0412 10



1. ábra: 1. változat



2. ábra: 2. változat

Az említett járműveknél gyárilag a feszítőkar két eltérő változatát szerelik be a segédberendezések meghajtásába.

Az 1. változatot (1. ábra) csak egy forgattyústengely forgási rezgéscsillapítóval együtt szabad alkalmazni.


A 2. változatot (2. ábra) úgy a forgási rezgéscsillapítóval mint a merev tárcsával szerelt forgattyústengellyel készült járművekbe is be lehet szerelni.

Ezért a Schaeffler Automotive Aftermarket kizárólag a feszítőkar 2. változatát kínálja.

A Schaeffler Automotive Aftermarket által ajánlott 534 0412 10 cikkszámú feszítőkar beszerelésekor feltétlenül ügyeljen arra, hogy a régi feszítőkar kiszertelt csavarjait cserélje le a mellékelt új csavarokra (3. ábra).

Ezen túlmenően a forgattyústengelyen forgási rezgéscsillapítóval szerelt motoroknál le kell ellenőrizni, hogy az mechanikailag rendben van-e és nem látható-e rajta sérülés a gumi-fém kapcsolatnál.

Ha hibás a forgattyústengely forgási rezgéscsillapítója, akkor azt ki kell cserélni.

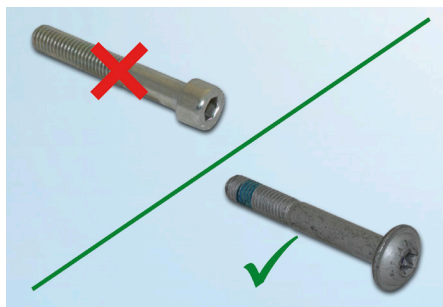

3. ábra: Csavarok

Figyelem:

Feltétlenül a feszítőkarhoz mellékelt csavart használja!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT