




SERVICE INFO – INA 0050



Mercedes-Benz aggregátüzem:

Szerelési utasítás az 534 0243 10 és az 534 0244 10 cikkszámú feszítőhöz

Gyártó:	Mercedes-Benz
Modellek:	A-Klasse (W168) B-Klasse (W245) Vaneo (414)
Motorok:	1.4 (166.940) 1.5 (266.920) 1.6 (166.960, 166.961) 1.7 (266.940) 1.9 (166.990, 166.991) 2.0 (266.960, 266.980) 2.1 (166.995) 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)
OE sz.:	(1) A 166 200 09 70 (2) A 668 200 21 70
Cikksz.:	(1) 534 0243 10 (2) 534 0244 10

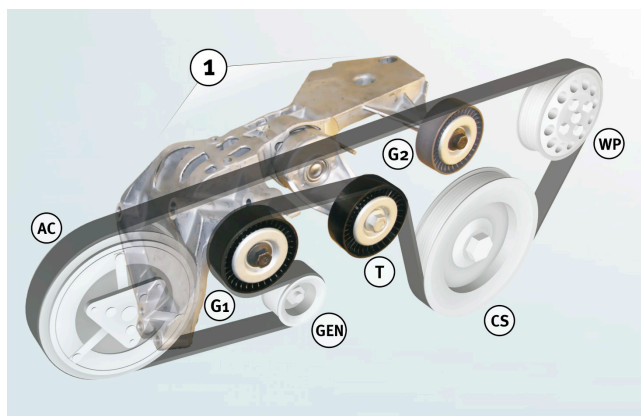

1. ábra: 534 0243 10 - tartó a feszítőkészülékkel az aggregátüzemben és hajtási vázlat

1. ábra magyarázata:

- (1) Feszítőkészülék feszítőkarral (T) és vezetőgörggökkel (G1/G2)
- (AC) Klímakompresszor
- (GEN) Váltóáramú generátor
- (CS) Forgattyústengely
- (WP) Forgattyústengely

A fentnevezett járműveknél, amelyekbe az 534 0243 10 vagy 534 0244 10 cikkszámú feszítőkészüléket szerelték be, előfordulhat zajképzés vagy megnövekedett szíjkopás. Ezek a tünetek a feszítőkészülék vagy a szíj cseréje után is felléphetnek.

A Schaeffler Automotive Aftermarket ajánlja az egyes aggregátok, különösen a váltóáramú generátor és a vízszivattyú szíjtárcsáinak síkban futásának pontos vizsgálatát.
Ha eltolódást állapított meg, ezt feltétlenül korrigálja.

További útmutatás:

1. Ellenőrizze a generátor szabadonfutó működését és cserélje ki szükség esetén ezt.
2. A feszítőkészüléket csak teljesen cserélje ki. A tartalmazott szíjfeszítőt nem lehet egyenként kicserélni.

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

Útmutatás:

Vegye figyelembe a szerelési sorrendet és a feszítőkészülék csavarjainak meghúzási nyomatékát. A megfelelő szerelési útmutatást mellékeltek a termékekhez.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

INA 0050