



febi 38868

passend für:

Mercedes-Benz W204, W207 und W172



Vergl. Nr. 204 330 00 60



Wellendichtring mit ABS Impulsring

EN

Problem

Beschädigungen der Lauffläche auf dem Achsschenkel. Diese können eine korrekte Abdichtung des Radialwellendichtrings nicht gewährleisten. Dadurch kommt es zum vorzeitigen Ausfall des Radlagers.

Ursache

Die ursprüngliche Version (Vergl. Nr. 203 330 0060) des Radialwellendichtrings hat keinen Laufring (Bild 1). Konstruktionsbedingt kann die Lauffläche für den Radialwellendichtring am Achsschenkel leicht beschädigt werden (Einlaufspuren und Korrosion). Das führt beim Austausch des Radialwellendichtrings oder der Radnabe dazu, dass auch der Achsschenkel ersetzt werden muss.

Lösung

Herstellerseitig wurde der Radialwellendichtring mit einem Laufring (siehe Pfeil, Bild 2) versehen. Der Achsschenkel und die Vorderradnabe werden von dieser Änderung nicht beeinflusst. febi empfiehlt den Austausch des Radialwellendichtrings durch die aktuellste Version (Bild 2). Durch die Optimierung des Radialwellendichtrings muss der Achsschenkel bei leichter Beschädigung der Lauffläche nicht mehr getauscht werden, da der Laufring als Ersatz für die Lauffläche des Achsschenkels dient.

Montagehinweis

Der Laufring ist im Radialwellendichtring vormontiert und darf unter keinen Umständen entfernt werden! Wird die Vorderradnabe (Bild 3) ausgebaut, löst sich der Laufring (sofern vorhanden) meist vom Radialwellendichtring und muss gesondert vom Achsschenkel entfernt werden.



1 ALT



2 NEU
febi 38868



3 febi 36073

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com