

SERVICE INFO – LuK 0088

Centrální vypínací mechanismus 510 0180 10


Varovný pokyn

Jednotlivá balení centrálního vypínacího mechanismu LuK 510 0180 10 jsou s okamžitou platností označena výstražným pokynem (obrázek 1). Ten výslovně zdůrazňuje, že centrální vypínací mechanismus by neměl být kombinován se spojkami od jiných výrobců.

Poznatky z praxe ukázaly, že kombinace centrálního vypínacího mechanismu (obrázek 2) s určitými spojkami od jiných výrobců může vést k netěsnostem, a tím k předčasnému selhání vypínacího systému.

Toto je způsobeno druhem konstrukce určitých spojek od jiných výrobců. Pokud se určité vlastnosti příliš odchylují od standardů společnosti Schaeffler, může to vést k nadměrnému namáhání centrálního vypínacího mechanismu, v důsledku čehož může dojít k vydírání vodicího pouzdra. To zase vede k předčasnému opotřebení těsnění, a tím ke vzniku úniku.

Aby se zabránilo poškození tohoto druhu, měl by se uvedený centrální vypínací mechanismus používat výhradně se spojkami LuK nebo jako kompletní řešení (RepSet Pro) se spojkami schválenými značkou LuK.

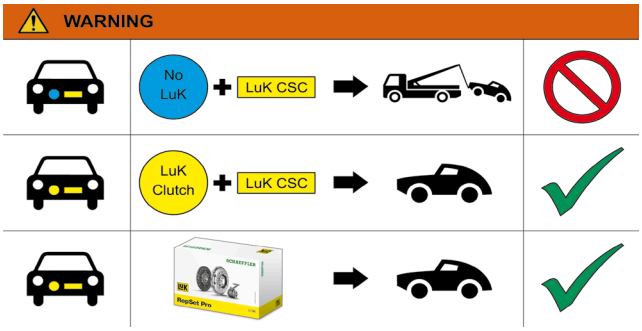

Obrázek 1: Varovný pokyn



Obrázek 2: Centrální vypínací mechanismus LuK 510 0180 10

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

LuK 0088

Stav 11.2019 **LuK 0088** Technické změny vyhrazeny
Uvedená čísla OE slouží pouze pro účely porovnání
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER REPXPERT