

SERVICE INFO – LuK 0088

Slavcylinder 510 0180 10

Varning

Med omedelbar verkan förses alla förpackningar med slavcylinder LuK 510 0180 10 med en varningsmärkning (bild 1). Den varnar uttryckligen mot att slavcylindern används tillsammans med kopplingar från andra tillverkare.

Praktiska erfarenheter har visat att slavcylindern (bild 2) kombinerad med vissa kopplingar från andra tillverkare, kan medföra läckage och därmed att kopplingsfunktionen slutar att fungera i förtid.

Detta orsakas av konstruktionen hos vissa kopplingar från andra tillverkare. Om vissa egenskaper skiljer sig allt för mycket från standarden hos Schaeffler, kan det medföra allt för stora påfrestningar på slavcylindern och som följd av detta ruggas styrbussningen upp. Detta leder sedan till förtida förslitning av tätningen och därmed otäthet.

För att undvika den här typen av skador, bör slavcylindern uteslutande användas med kopplingar eller kompletta lösningar (RepSet Pro) från LuK och med kopplingar som är godkända av LuK.

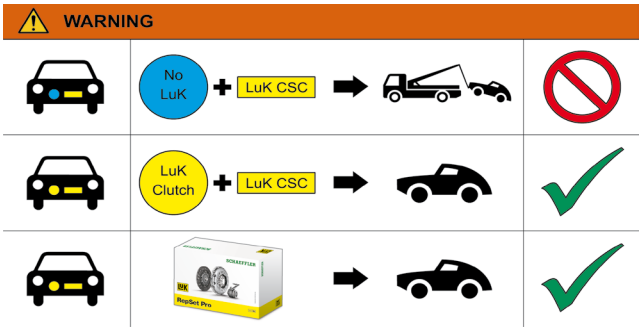


Bild 1: Varning



Bild 2: Slavcylinder 510 0180 10

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Utgåva 11.2019 **LuK 0088** Tekniska förändringar förbehålles
Angivna OE-nummer är endast avsedda för jämförelse
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER REPXPERT