



A turbófeltöltővel kapcsolatos panaszok esetén mindig át kell vizsgálni a környező területet is

Jármű	Termék	PIEBURG sz.
különböző, feltöltővel rendelkező modellek	elektropneumatikus nyomásátalakító (EPW) elektromos átkapcsoló szelepek (EUV) vákuumszivattyúk	lásd a katalógust / TecDoc-CD-t

Lehetséges panaszok:

- teljesítmény veszteség
- zötyögés
- fekete füst
- a jármű szükségüzemben működik

Ha a fenti panaszok bármelyikét tapasztalja, a hibát gyakran a turbófeltöltőnél kell keresni.


Azonban a lehetséges okok között az alábbiak is szerepelhetnek:

- hibás elektropneumatikus szelepek
- egy vákuumszivattyú, amely nem állít elő kellő vákuumot
- szivárgás a vákuumrendszerben



Megjegyzés:

A turbófeltöltőre utaló panaszok esetén a turbófeltöltő környezetében található többi alkatrészt is át kell vizsgálni.

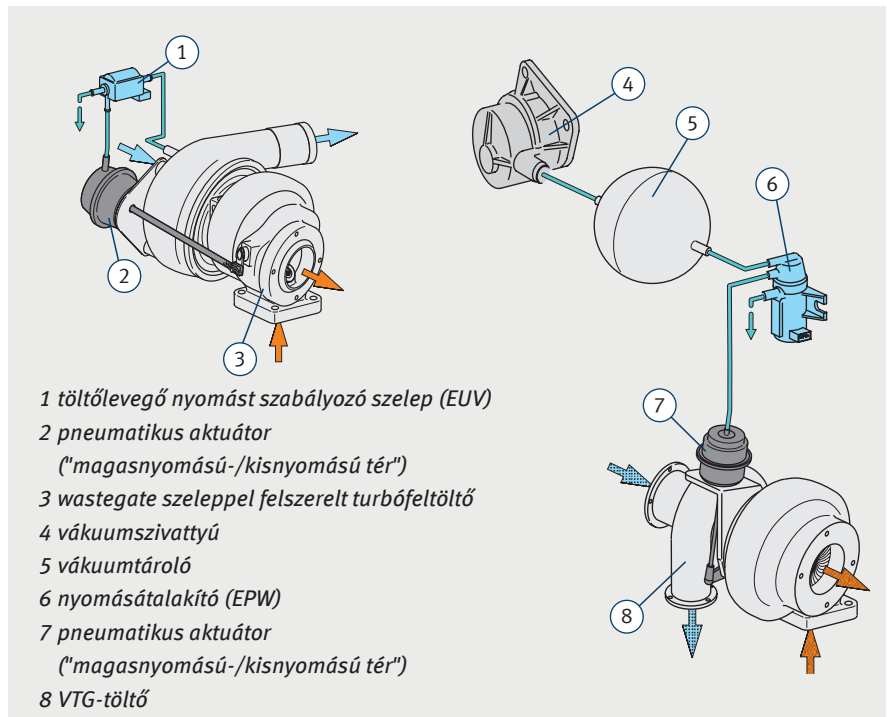

Ábra: VTG-töltő és EPW (pirosra színezve) az Audi A4 TDI modellben

